

**INHOUD**

1.	VOORWOORD .....	2
2.	DIRECTE DECONTAMINATIEPROCEDURE.....	2
	2.1 Situatieschets: .....	2
	2.2 Omschrijving.....	3
3.	BETREDEN .....	3
	3.1 Schone compartiment, afgeschermdde ruimte: .....	3
	3.2 Douchecompartiment: .....	3
	3.3 Vuile compartiment: .....	3
4.	VERLATEN:.....	4
	4.1 Vuile compartiment: .....	4
	4.2 Douchecompartiment: .....	4
	4.3 Schone compartiment, afgeschermdde ruimte: .....	4


Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Opstellen WK Asbest	Vaststelling CCvD-SCA	Goedkeuring Bestuur SCA
SC-531A	08-04-2008	09-04-2008	09-04-2008		

1. VOORWOORD

In het certificatieschema SC-530 Bijlage B par. 1.4 worden eisen gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van de gebruikmaking van een decontaminatie-unit. In dit document worden aanbevelingen gedaan voor de wijze waarop aan de procedurele eisen kan worden voldaan.

2. DIRECTE DECONTAMINATIEPROCEDURE

2.1 Situatieschets:

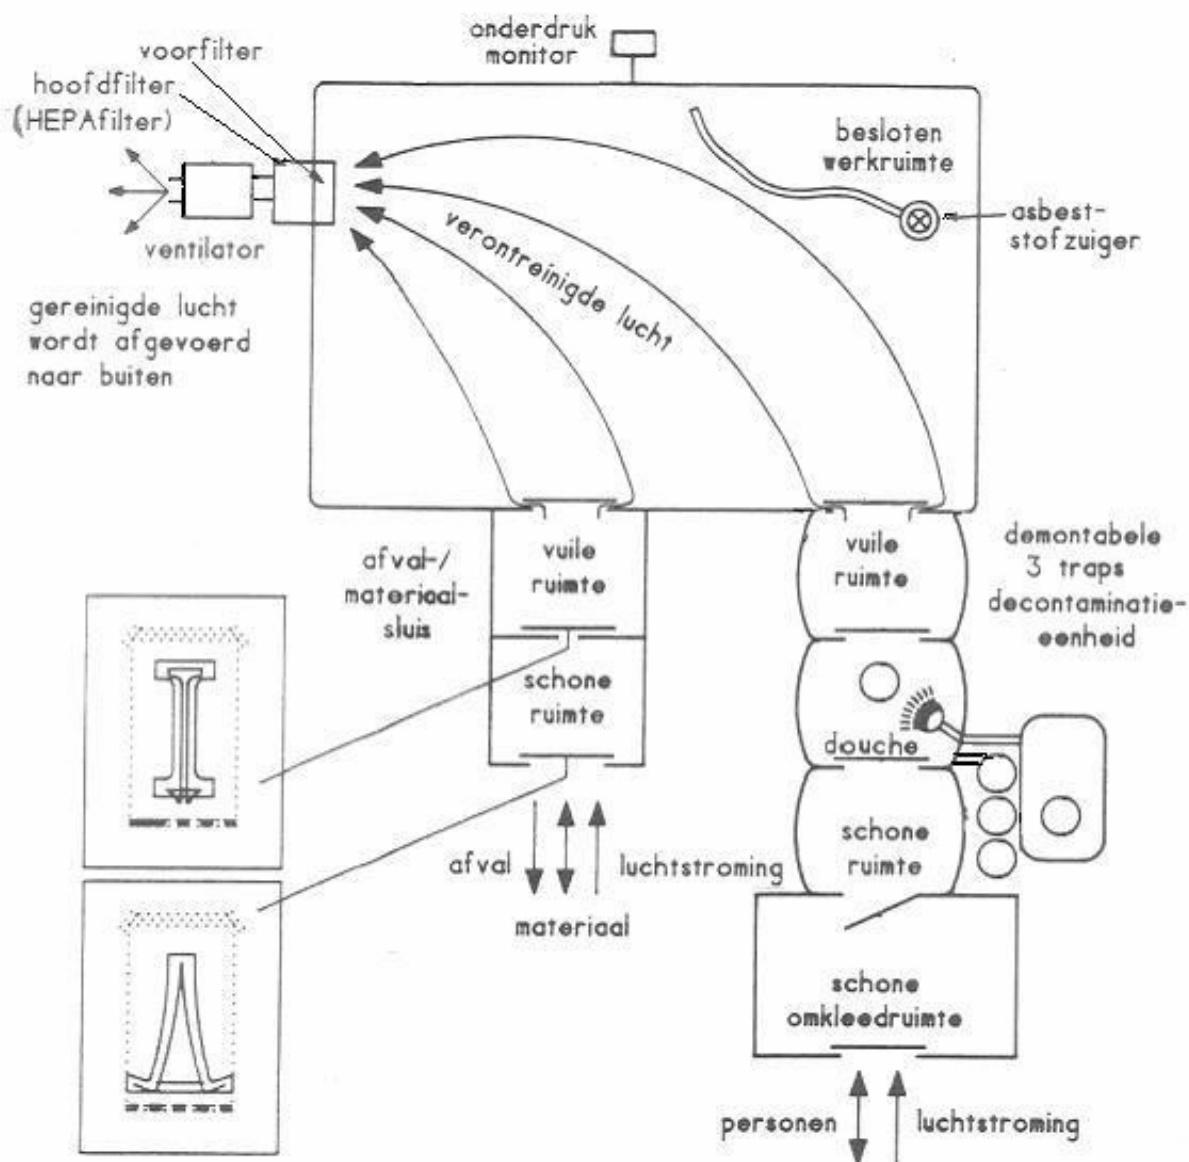

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Opstellen WK Asbest	Vaststelling CCvD-SCA	Goedkeuring Bestuur SCA
SC-531A	08-04-2008	09-04-2008	09-04-2008		

## 2.2 Omschrijving

Bij directe koppeling van de (3/2-traps) decontaminatie-unit aan het containment / de afgeschermdde / afgezette en gemarkeerde verwijderingslocatie.

Toelichting:

Een 2-traps decontaminatie-unit is alleen toegestaan, indien op de betrokken locatie om technische redenen, vast te leggen in het werkplan, een 3-traps decontaminatie-unit niet te realiseren is. Bij de 2-traps decontaminatie-unit is dan het schone compartiment vervallen en vervangen door een andere afgeschermdde, schone locatie voor het omkleden. De compartimenten van de unit moeten wél van zodanige afmetingen zijn, dat alle handelingen als onderstaand vermeld, correct en onbelemmerd uitvoerbaar zijn.

## 3. BETREDEN

### 3.1 Schone compartiment, afgeschermdde ruimte:

- Trek volledig alle gewone privé-/werkkleding uit, inclusief sieraden, bril, etc. en berg deze op;
- Trek het werkondergoed en de sokken, de asbest-werkoverall en de badslippers/schippersboots, of schone veiligheidswerklaarzen aan (Reeds in gebruik zijnde, reinigbare werkoveralls en werklaarzen kunnen pas worden aangetrokken in het vuile compartiment.);
- Bij aanvang: controleer de ademhalingsbescherming (ABM) op geldigheid keuring, veilige werking, mankementen, aanwezigheid TMP3-(SL)-filter(s), waar nodig een vóórfilter {buiten de behuizing van de P3-filter(s)} en waar van toepassing de lamellen-/louvrekap en voer de flowtest uit (Bij voortzetting werk na pauzes is(zijn) de P3-filter(s) afgedopt en word(t)en dit(deze) deksel(s) pas in het douchecompartiment direct na het inschakelen van de ventilatormotor en met aangesloten masker verwijderd en wordt waar nodig de vóórfilter en waar van toepassing de lamellen-/louvrekap geplaatst. De deksel(s) in de doucheruimte in de emmer water voor noodgevallen schoonspoelen en achterlaten. Sluit de doorgang.);
- Gesp de riem met de motor-/accu-/filterunit om óver de werkoverall heen;
- Zet correct het volgelaatsmasker op en voer de pas-/lektest uit;
- Sluit de luchtslang / het accusnoer aan en schakel de ventilatormotor in;
- Trek van de asbest-werkoverall de capuchon over het hoofd met het hoofdbandenstel van het masker, sluit de rits goed en trek de pijpen over de werklaarsschachten en de mouwen waar van toepassing over de handschoenschachten;
- Trek waar van toepassing de aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan;
- Betreed het douchecompartiment en sluit daarbij de doorgang;

### 3.2 Douchecompartiment:

- Laat het(de) deksel(s) van de P3-filter(s) achter en houd waar van toepassing de lamellen-/louvrekap op met daarachter waar nodig de vóórfilter;
- Controleer of de douche correct werkt en ververs het water in de emmer water voor noodgevallen;
- Neem waar van toepassing de reeds eerder gebruikte P3-filters uit de emmer met water voor noodgevallen mee naar het vuile compartiment om ze daar aan het asbestafval toe te voegen;
- Betreed het vuile compartiment en sluit daarbij de doorgang;

### 3.3 Vuile compartiment:

- Voeg waar van toepassing de gebruikte P3-filters uit de emmer water in het douchecompartiment toe aan het asbestafval in de pe-binnen-zak;
- Laat de badslippers/schippersboots achter en trek waar van toepassing de in gebruik zijnde werklaarzen aan en tevens waar van toepassing de reeds in gebruik zijnde (wasbare asbest-werkoverall en) aanvullende PBM (werkhandschoenen, gehoorbescherming, kniebeschermers, valbeveiliging, veiligheidshelm (met kinriem) e.d.);
- Betreed de verwijderingslocatie voor de uitvoering van het werk en sluit daarbij de doorgang.

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Opstellen WK Asbest	Vaststelling CCvD-SCA	Goedkeuring Bestuur SCA
SC-531A	08-04-2008	09-04-2008	09-04-2008		

**4. VERLATEN:**

- Reinig nabij het vuile compartiment waar nodig uitwendig elkaars asbest-werkoveralls, maak waar van toepassing de lamellen-/louvrekap los, verwijder de gebruikte vóórfilter en voeg dit toe aan het asbestafval en plaats de lamellen-/louvrekap weer (met 'TOP' naar boven);
- Betreed het vuile compartiment en sluit daarbij de doorgang;

**4.1 Vuile compartiment:**

- Trek de aanvullende PBM uit en laat deze achter (Bij einde werk gaan de reinigbare PBM mee onder de douche om ze grondig te reinigen. De niet-reinigbare PBM worden aan het asbestafval toegevoegd.);
- Trek de werklaren uit en laat deze achter (Bij einde werk gaan deze mee onder de douche om ze grondig uitwendig én inwendig te reinigen.);
- HOUDT DE ABM OP EN IN WERKING !
- Waar nog nodig maak de lamellen-/louvrekap los, verwijder de gebruikte vóórfilter en voeg dit toe aan het asbestafval en plaats de lamellen-/louvrekap weer (met 'TOP' naar boven);
- Trek de asbest-werkoverall (binnenstebuiten) uit en laat deze achter (Reinigbare werkoveralls kunnen bij einde werk onder de douche of bij een 'speciaal wasserij' grondig uitwendig én inwendig worden gereinigd. Wegwerpoveralls worden aan het asbestafval toegevoegd.);
- HOUDT DE ABM OP EN IN WERKING !
- Trek het werkondergoed en de sokken uit en voeg deze toe aan het asbestafval;
- Trek de badslippers/schippersboots aan, betreedt met ABM op het douchecompartiment en sluit daarbij de doorgang;

**4.2 Douchecompartiment:**

- Let waar van toepassing op de plaatsing van de lamellen-/louvrekap;
- Zet de douche aan, was de handen en spoel de haren, de ABM en het lichaam grondig af;
- Verwijder buiten de douchestraal waar van toepassing de lamellen-/louvrekap en was en borstel deze grondig schoon;
- Plaats het(de) afsluitdeksel(s) over de P3-filter(s) en zet dan direct het masker af en de ventilatormotor uit;
- Bij wisseling P3-filter(s): maak de P3-filter(s) nat, zet de ventilatormotor uit en verwijder de P3-filter(s). Houd deze gebruikte filter(s) direct met de blootgestelde zijde onder de douche en sla ze tijdelijk op in de emmer water voor noodgevallen (Later gaan deze filters steeds mee naar het vuile compartiment om ze daar aan het asbestafval toe te voegen.);
- Zet het masker af en reinig dit grondig in- en uitwendig (tenminste één maal per dag ook met borstel en zeep en tenminste één maal per week ook met het desinfecteermiddel, waarna grondig met water wordt nagespoeld);
- Reinig ook het uitwendige van de motor-/accu-/filterunit, de slang en de riem grondig (borstelen!) (Het inwendige van de filterunit hoeft bij correct gebruik nooit gereinigd te worden, dan alleen met een schone, droge doek.);
- Hang aan de riem of leg de ABM terzijde;
- Was vervolgens het gehele lichaam grondig, ook de haren, handen, nagels en voeten, met shampoo, doucheschuim/zeep en de nagelborstel. Reinig de badslippers/schippersboots;
- Sluit de douche af, loop op de badslippers/schippersboots door naar het schone compartiment / de schone afgeschermdde ruimte en neem daarbij de ABM mee en sluit de doorgang;

**4.3 Schone compartiment, afgeschermdde ruimte:**

- Droog het lichaam af en trek de dagelijkse privé-/werkkleding weer aan;
- Droog ook de gehele ABM grondig af, vul zondig de P3-filter(s) aan;
- Controleer de ABM op beschadigingen en de veilige werking en berg het op, desnoods met de motor-/accu-/filterunit aan de oplader;
- Ruim de rommel op en houd de vloer schoon;
- Aan het eind van iedere dag wordt de motor-/accu-/filterunit aan de oplader geplaatst. (Er moet in uren gemiddeld net zo lang worden opgeladen, als er verbruikt is.)

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Opstellen WK Asbest	Vaststelling CCvD-SCA	Goedkeuring Bestuur SCA
SC-531A	08-04-2008	09-04-2008	09-04-2008		