

INHOUD

1.	VOORWOORD.....	2
2.	DECONTAMINATIEPROCEDURE MET TRANSITROUTE	2
	2.1 Situatieschets:.....	2
	2.2 Omschrijving	3
3.	BETREDEN:.....	3
	3.1 Schone compartiment van de decontaminatie-unit:.....	3
	3.2 Schone compartiment van de sluis:.....	3
	3.3 Vuile compartiment van de sluis:.....	3
4.	VERLATEN:	4
	4.1 Vuile compartiment van de sluis:	4
	4.2 Schone compartiment van de sluis:.....	4
	4.3 Vuile compartiment van de decontaminatie-unit:.....	4
	4.4 Douchecompartiment van de decontaminatie-unit:	5
	4.5 Schone compartiment, afgeschermdde ruimte:.....	5


Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Opstellen WK Asbest	Vaststelling CCvD-SCA	Goedkeuring Bestuur SCA
SC-531B	08-04-2008	09-04-2008	09-04-2008		

1. VOORWOORD

In het certificatieschema SC-530 Bijlage B par. 1.4 worden eisen gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van de gebruikmaking van een decontaminatie-unit. In dit document worden aanbevelingen gedaan voor de wijze waarop aan de procedurele eisen kan worden voldaan.

2. DECONTAMINATIEPROCEDURE MET TRANSITROUTE

2.1 Situatieschets:

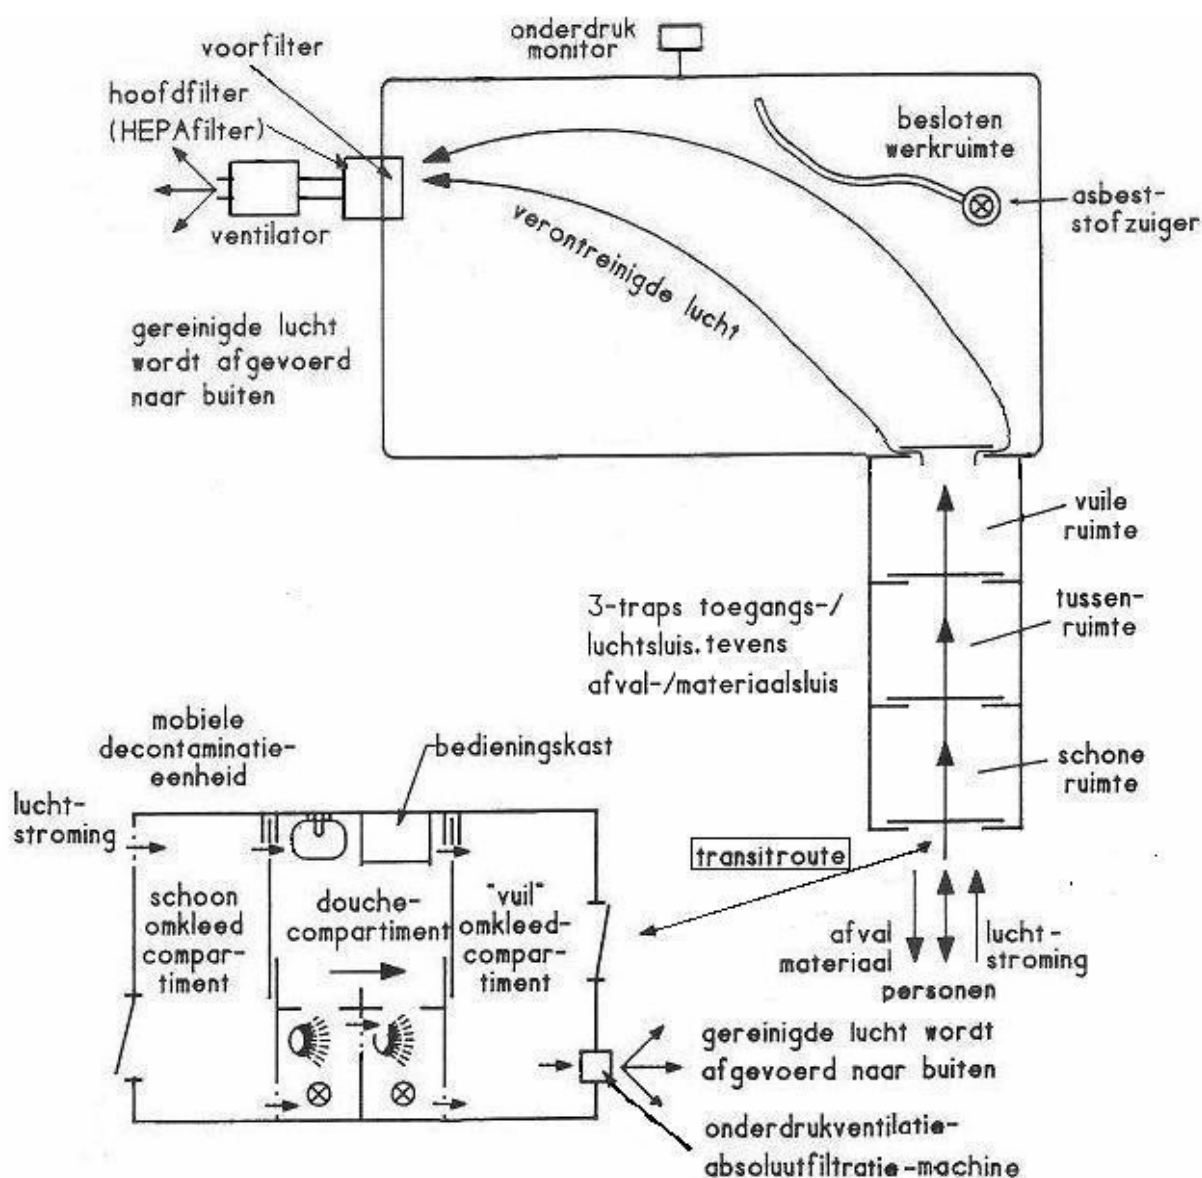

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Opstellen WK Asbest	Vaststelling CCvD-SCA	Goedkeuring Bestuur SCA
SC-531B	08-04-2008	09-04-2008	09-04-2008		

2.2 Omschrijving

Bij koppeling van de (3/2-traps) toegangs-/lucht-/transitsluis aan het containment / de afgeschermdede werkruimte onder gebruikmaking van de transitprocedure met een losse decontaminatie-unit op eigen onderdrukventilatie.

Toelichting:

Een 2-traps sluis is alleen toegestaan, indien op de betrokken locatie om technische redenen, vast te leggen in het werkplan, een 3-traps sluis niet te realiseren is. Bij de 2-traps sluis is dan het midden compartiment vervallen. De compartimenten van de sluis moeten wél van zodanige afmetingen zijn, dat alle handelingen als onderstaand vermeld, correct en onbelemmerd uitvoerbaar zijn. De decontaminatie-unit zelf blijft een standaard 3-traps unit.

3. BETREDEN:

3.1 Schone compartiment van de decontaminatie-unit:

- Trek volledig alle gewone privé-/werkkleding uit, inclusief sieraden, bril, etc. en berg deze op;
- Trek het werkondergoed en de sokken, de asbest-werkoverall en de badslippers/schippersboots, of schone veiligheidswerklaarzen aan (Reeds in gebruik zijnde, reinigbare werkoveralls en werklaarzen kunnen pas worden aangetrokken in het vuile compartiment van de sluis, of op de openlucht werklocatie.);
- Bij aanvang: controleer de ademhalingsbescherming (ABM) op geldigheid keuring, veilige werking, mankementen, aanwezigheid TMP3-(SL)-filter(s), waar nodig een vóórfilter {buiten de behuizing van de P3-filter(s)} en waar van toepassing de lamellen-/louvrekap en voer de flowtest uit (Bij voortzetting werk na pauzes is(zijn) de P3-filter(s) afgedopt en word(t)en dit(deze) deksel(s) pas in het douchecompartiment direct na het inschakelen van de ventilatormotor en met aangesloten masker verwijderd en wordt waar nodig de vóórfilter en waar van toepassing de lamellen-/louvrekap geplaatst. De deksel(s) in de doucheruimte in de emmer water voor noodgevallen schoonspoelen en achterlaten. Sluit de doorgang.);
- Gesp de riem met de motor-/accu-/filterunit om óver de werkoverall heen;
- Zet correct het volgelaatsmasker op en voer de pas-/lekttest uit;
- Sluit de luchtslang / het accusnoer aan en schakel de ventilatormotor in;
- Trek van de asbest-werkoverall de capuchon over het hoofd met het hoofdbandenstel van het masker, sluit de rits goed en trek de pijpen over de werklaarsschachten en de mouwen waar van toepassing over de handschoenschachten;
- Controleer of de douche correct werkt en houd voor noodgevallen in de doucheruimte een emmer water gereed. Sluit de doorgang;
- Trek waar van toepassing de aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan;
- Neem een transitoverall (van een andere kleur of apart gemarkeerd) en het transitschoeisel (schippersboots/transitlaarzen) mee (Zijn de werklaarzen nog in het vuile compartiment van de sluis, gebruik dan nu het transitschoeisel);
- Ga niet door het douchecompartiment naar het 'vuile' compartiment om de decontaminatie-unit te verlaten (dan bestaat de kans uitwendig asbestbesmet te raken), maar loop vanuit het schone compartiment van de decontaminatie-unit direct naar het schone compartiment van de sluis en sluit daarbij de doorgangen;

3.2 Schone compartiment van de sluis:

- Laat de transitoverall en het transitschoeisel achter voor toepassing bij terugkeer uit de verwijderingslocatie naar de decontaminatie-unit;
- Loop door het middencompartiment door naar het vuile compartiment van de sluis en sluit daarbij de doorgangen;

3.3 Vuile compartiment van de sluis:

- Trek hier waar van toepassing de in gebruik zijnde werklaarzen aan, alsook waar van toepassing de reeds in gebruik zijnde, aanvullende PBM (werkhandschoenen, gehoorbescherming, kniebeschermers, valbeveiliging, veiligheidshelm (met kinriem) e.d.);
- Betreed de verwijderingslocatie voor de uitvoering van het werk en sluit daarbij de doorgang.

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Opstellen WK Asbest	Vaststelling CCvD-SCA	Goedkeuring Bestuur SCA
SC-531B	08-04-2008	09-04-2008	09-04-2008		

4. VERLATEN:

- Reinig nabij het vuile compartiment waar nodig uitwendig elkaars asbest-werkoveralls, maak waar van toepassing de lamellen-/louvrekap los, verwijder de gebruikte vóórfilter en voeg dit toe aan het asbestafval en plaats de lamellen-/louvrekap weer (met 'TOP' naar boven);
- Betreed het vuile compartiment en sluit daarbij de doorgang;

4.1 Vuile compartiment van de sluis:

- Trek de aanvullende PBM uit en laat deze achter (Bij einde werk gaan de reinigbare PBM lucht-dicht in een pe-afvalzak verpakt mee om ze onder de douche grondig te reinigen. De niet-reinigbare PBM worden aan het asbestafval toegevoegd.);
- Trek de werklaarzen uit en laat deze achter (Bij einde werk gaan deze luchtdicht in een pe-afvalzak verpakt mee om ze onder de douche grondig uitwendig én inwendig te reinigen.);
- HOUDT DE ABM OP EN IN WERKING !
- Trek de asbest-werkoverall (binnenstebuiten) uit het laat deze achter (Reinigbare werkoveralls gaan bij einde werk luchtdicht verpakt mee om ze onder de douche of bij een 'speciaal wasserij' grondig uitwendig én inwendig te reinigen. Wegwerpoveralls worden aan het asbestafval toegevoegd.);
- Was de handen grondig vanuit een emmer water, veeg met een spons/reinigingsdoek grondig de ABM vochtig schoon en maak de haren vochtig/nat;
- HOUDT DE ABM OP EN IN WERKING !
- Loop door het middencompartiment door naar het schone compartiment van de sluis en sluit daarbij de doorgangen;

4.2 Schone compartiment van de sluis:

- Trek met schone handen de transitoverall volledig aan met de capuchon over het hoofd met het hoofdbandenstel van het masker en sluit de rits goed;
- Houd bij ABM met lamellen-/louvrekap voor de P3-filter, of met neerwaarts of zijwaarts gerichte, meer ingesloten P3-filters daarbij de motor-/filterunit onder de transitoverall;
- Houd na grondige reiniging van de ABM vanuit de emmer water bij ABM zonder lamellen-/louvrekap voor de P3-filter, of met achterwaarts gerichte P3-filter de ABM buiten de transitoverall (Anders wordt de overalstof tegen/in de filteropening gezogen en de ABM geblokkeerd, hetgeen ademnood kan veroorzaken.);
- Trek het transitschoeisel (schippersboots/transitlaarzen) aan en trek waar van toepassing de pijpen van de transitoverall over de transitlaarsschachten;
- Verlaat de sluis, sluit daarbij de doorgang en loop onder begeleiding via de (gemarkeerde) transitroute naar het 'vuile' compartiment van de decontaminatie-unit;

4.3 Vuile compartiment van de decontaminatie-unit:

- Betreed het vuile compartiment en sluit daarbij de doorgang;
- HOUDT DE ABM OP EN IN WERKING !
- Trek het transitschoeisel en de transitoverall uit en neem het transitschoeisel en reinigbare transitoveralls mee naar het douchecompartiment om ze daar grondig uitwendig én inwendig te reinigen voor hergebruik (Wegwerpoveralls worden aan het asbestafval toegevoegd.);
- Waar nog nodig maak de lamellen-/louvrekap los, verwijder de gebruikte vóórfilter en voeg dit toe aan het asbestafval en plaats de lamellen-/louvrekap weer (met 'TOP' naar boven);
- HOUDT DE ABM OP EN IN WERKING !
- Trek het werkondergoed en de sokken uit en voeg deze toe aan het asbestafval;
- Trek de badslippers/schippersboots aan, betreedt met ABM op het douchecompartiment en sluit daarbij de doorgang;

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Opstellen WK Asbest	Vaststelling CCvD-SCA	Goedkeuring Bestuur SCA
SC-531B	08-04-2008	09-04-2008	09-04-2008		

4.4 Douchecompartiment van de decontaminatie-unit:

- Let waar van toepassing op de plaatsing van de lamellen-/louvrekap;
- Zet de douche aan, was de handen en spoel de haren, de ABM en het lichaam grondig af;
- Verwijder buiten de douchestraal waar van toepassing de lamellen-/louvrekap en was en borstel deze grondig schoon;
- Plaats het(de) afsluitdeksel(s) over de P3-filter(s) en zet dan direct het masker af en de ventilatormotor uit;
- Bij wisseling P3-filter(s): maak de P3-filter(s) nat, zet de ventilatormotor uit en verwijder de P3-filter(s). Houd deze gebruikte filter(s) direct met de blootgestelde zijde onder de douche en sla ze tijdelijk op in de emmer water voor noodgevallen (Later gaan deze filters steeds mee naar het vuile compartiment om ze daar aan het asbestafval toe te voegen.);
- Zet het masker af en reinig dit grondig in- en uitwendig (tenminste één maal per dag ook met borstel en zeep en tenminste één maal per week ook met het desinfecteermiddel, waarna grondig met water wordt nagespoeld);
- Reinig ook het uitwendige van de motor-/accu-/filterunit, de slang en de riem grondig (borstelen!) (Het inwendige van de filterunit hoeft bij correct gebruik nooit gereinigd te worden, dan alleen met een schone, droge doek.);
- Hang aan de riem of leg de ABM terzijde;
- Was vervolgens het gehele lichaam grondig, ook de haren, handen, nagels en voeten, met shampoo, doucheschuim/zeep en de nagelborstel. Reinig de badslippers/schippersboots;
- Sluit de douche af, loop op de badslippers/schippersboots door naar het schone compartiment / de schone afgeschermdde ruimte en neem daarbij de ABM mee en sluit de doorgang;

4.5 Schone compartiment, afgeschermdde ruimte:

- Droog het lichaam af en trek de dagelijkse privé-/werkkleding weer aan;
- Droog ook de gehele ABM grondig af, vul zonodig de P3-filter(s) aan;
- Controleer de ABM op beschadigingen en de veilige werking en berg het op, desnoods met de motor-/accu-/filterunit aan de oplader;
- Ruim de rommel op en houd de vloer schoon;
- Aan het eind van iedere dag wordt de motor-/accu-/filterunit aan de oplader geplaatst. (Er moet in uren gemiddeld net zo lang worden opgeladen, als er verbruikt is.).

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Opstellen WK Asbest	Vaststelling CCvD-SCA	Goedkeuring Bestuur SCA
SC-531B	08-04-2008	09-04-2008	09-04-2008		